

Szinkron gépek

Működési elve

Felépítés

Jellegzetes felajánlásai

Allandószintű nyomásék kialakulásának feltétele

A Működési elv

$$\text{frekvenciafeltétel : } \omega_{\text{állórész}} = \omega_{\text{forgórészről}} + \omega_{\text{forgórész}}$$

ha $\omega_r = 0$, akkor a forgórészet egyenárammal tápláljuk : $\omega_m = \omega_2$

A gép átlagos nyomatékolat egyetlen fordulatszámon, az állórézmerő fordulatszámain kípessék csak kifejezni, ezek nemről szinkron fordulatszámanak (álló és forgórész helyet is cserélhet)


A szinkron gép állórézinek a hálózatra kötött 3 fazisú tekercseleme a függesztben forgó merőt hoz létre a szinkron fordulatszámon.

A szinkron gép, forgórész tekercset egyenárammal tápláljuk. → állandó merő mechanikai forgatásával jött létre: "forgatt forgó merő"


↓
a forgórészmerő a forgórészhez kípessék
működésben van ($f_2 = 0; n_2 = 0$)

↓
a forgórész az állórézmerővel együtt, arral
szinkron Bell fogynia, hogy a frekvenciafeltétel kielégítse

↓
A gép fehér csak egyetlen fordulatszámon az szinkron fordulatszámon kípess fogni.
Ha a fordulatszáma ettől elkerül, akkor üzembetétlenül valik a gép a hálózatra nézve gyakorlatilag rövidzárat jelent

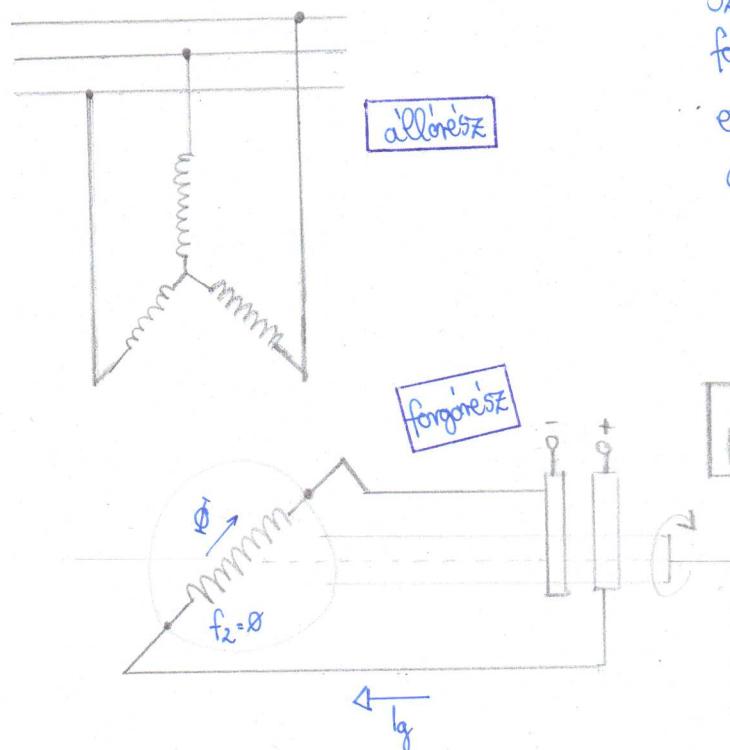

Szimmetrikus állandósult állapotban a forgórész együtt fut az állóréz merővel, ezért a forgórészben nincs indukálás vagy áthágycsere.

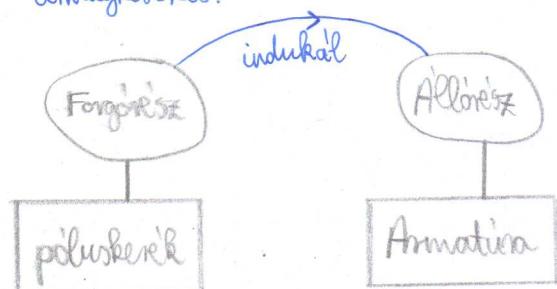

UNILATERALIS


↓
indukálás csak 1 irányban

↓
forgórész indukál az állórézre, az állóréz a forgórészre nem hat vissza

Felépítése

Akkorász feketerelelés háromfázisú (mint az indukciós gépeknél) (kerületi áramokat kell növelni)

Forgórésznek két alaptípusa: hengeres
kiálló polusú

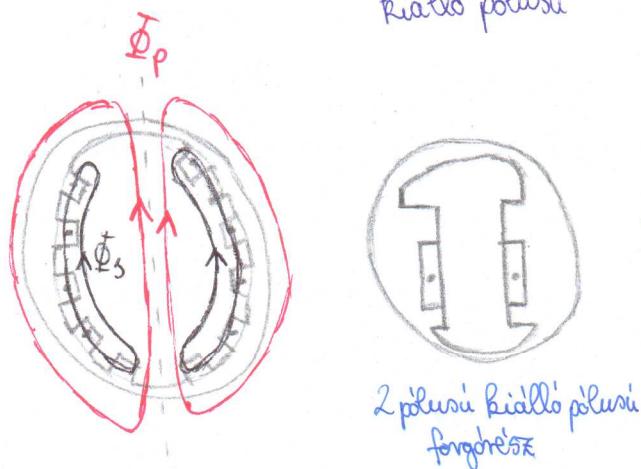

Szinkron gép tulajdonságai

Szinkron gép nem tud indulni: a generátort turbinára forgatja névleges fordulatszáma.

Szinkron gép engedre hajlamos rendszer

Képes međo teljesítményt szolgáltatni, úgy viselkedik mint egy kondenzátor telep.

Forgórész: rögzített polusok \rightarrow polusrések, méréje a polusmérő.

Akkorász: háromfázisú feketerelelés \rightarrow armatíra, méréje az armatípmérő.



a gép arzon része, amelyben feszültség indukálódik.
(feketerelelés)

Szinkron gépen a 2 mérő együttesen eredő mérő fejlik össze, de a 2 részmérő egymástól függetlenül változtatható (arzoban leterítő áramok)

Jelentősége: áramszolgáltató nagy generator.

Villamosenergia döntő részét szolgáltatja

Ha kiesik a szinkronizmusból, zárhati állapotba kerül.

Csak a szinkron fordulatszámmal képes forogni.

Az állandósult nyomaték kialakulásának felétele.

A szinkron fordulatszám

A gép csak az n_0 szinkron fordulatszámmal képes forogni.

Relatív fordulatellenségek alatt zérus közepénkben folyó nyomaték felettoruk \rightarrow rövidszár a hálózatra nézve

Szimmetrikus állandósult állapotban a forgórész együtt fut az állórész melől, ezért a forgórészben nincs áthidalás (nincs erőátvitel, nincs indukálás)

Hengeres forgórészű hármafázisú szinkrongép: A pólus - az armatíra és az indukált feszültség fogalma és számítása. Feszültségegyenlet

(magneses tér modellje: Bétermő elnelet, mint a 2 merő többé Bevésbe függőenél változtatható)

pólusfeszültség: a forgórészek (póluskeréknek) a hatása \rightarrow pólusfeszültség indukálás, amely ideális feszültségformájában jelenik meg. (aktiv)

$$U_p = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f_1 \xi_1 N_1 \Phi_{p,\max}$$

pólusfeszültség effektív értéke

armatírafeszültség: az állórész áramok által létrehozott. Ezáltal indukált önmunkás feszültséget fejezhetjük ki. (passzív \rightarrow feszültségesékhöz vezető figyelembe)

$$U_a = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f_1 \xi_1 N_1 \Phi_a$$

$$\Phi_a = \xi_1 N \Phi_a$$

amatíra

reaktancia

$$X_a = \omega_1 L_a$$

ahol: $\omega_1 = 2\pi f_1$

$$L_a = \frac{\Phi_a}{I_a} = \frac{\xi_1 N \Phi_a}{\sqrt{2} I_a}$$

amatírafeszültség effektív értéke

Φ_a : hármas vagy fóliáris; legrosszabb esetben

Φ_s : szint fluxus: csak az állórész tekercekkel kapcsolatos

nyomákbelpontban nem van részt

vektoros ellentétben a generátor indukált feszültsége és a kapcsoltségi feszültsége között.

amatíra feszültség: $U_a = j X_a I_a$

amatíra szint merő: $U_s = j X_s I_a$

a gép ohmás feszültségegyenlete

$$U_R = R I_a$$

$$U_k = U_p + U_a + U_s + U_R$$

feszültségegyenlet
(fogy. pozitív inhomogenitás)

$$U_k = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f_1 \xi_1 N_1 \Phi_{p,\max} + j X_a I_a + j X_s I_a + R I_a$$

Az armatíra, szórás és a szinkron reaktancia fogalma.
A szórás reaktancia komponensei.

hengeres forgórezs

amatíra reaktancia : $X_a = \omega_1 L_a = 2\pi f_1 \cdot \frac{\Phi_a}{\sqrt{2} \cdot I_a} = 2\pi f_1 \cdot \frac{\sum N_1 \Phi_a}{\sqrt{2} \cdot I_a}$ ($U_a = j X_a I_a$)

Szórás reaktancia : X_s

szint fluktuációhoz köthető, amely a nyomátképzésben nem vesz részt.
Csak az állórész tekerceivel kapcsolatos.

Szinkron reaktancia : $X_d = X_a + X_s$


X_d : szinkron reaktancia

X_a : amatíra reaktancia

X_s : szórás reaktancia


amatíra és a szórás reaktancia összefonásával kapjuk

hengeres forgórezsű

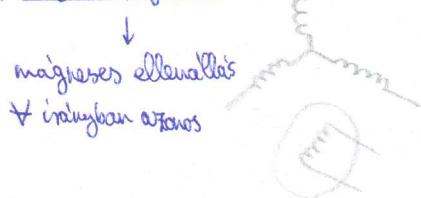



Kialló poláris forgórezs

elköh öntapadókban
elköh mágneses ellenállás

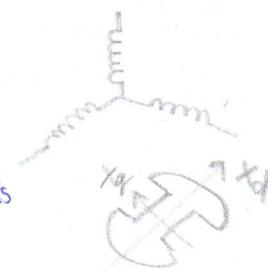

A szórás reaktancia komponensei

$$\left. \begin{array}{l} \text{horonyzórás} \\ \text{fogfejzórás} \\ \text{tekerfejzórás} \end{array} \right\} \quad \Phi_s = \Phi_h + \Phi_{ff} + \Phi_{tf}$$

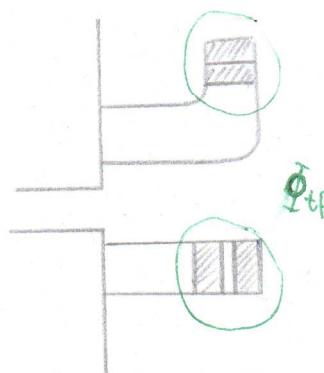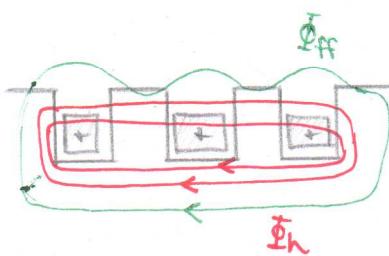


A helyettesítő kapcsolás származtatása, Thevenin és Norton kapcsolás hengerek forgatásával

Származtatás: Síkron gépben csak egyirányú (unilaterális) forgatás → állóréssz indukálás van, a forgatás pontosan együtt halad az állóréssz forgó meredékkel.

állóréssz egy forgatás tekercse nyugvó áramkörként helyettesíthető, melyben a forgatás egyszerű hatása a pólusfeszültség indukálása.

Feszültség-egyenlet: $U_k = U_p + U_a + U_s + U_R$

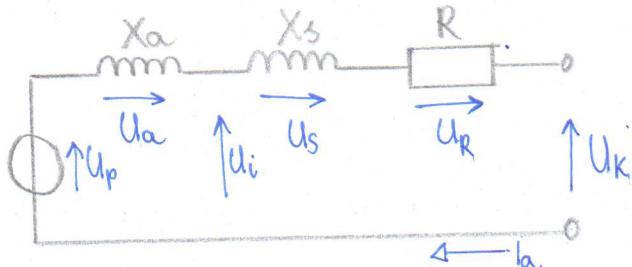

Helyettesítő Kapcsolás:


U_i : eredő légszénéről által indukált feszültség (eredő fluius)

Csak az állórésszel belékerzik varázskereket


$X_d = X_a + X_s$ síkron reaktancia

Nagyobb teljesítmények mellett $R_a \approx 0 \rightarrow$ elhanygolhatjuk (növekedési töresek)

Thevenin Kapcsolás

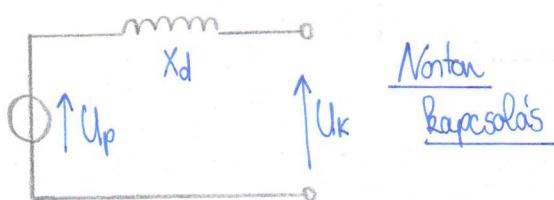

Norton Kapcsolás

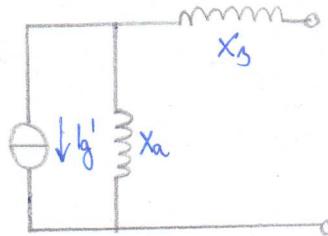

Síkron gépek esetén NEM a gerjerkések egyensúlyi töresekkel a működést.


Fázorába szerkezése | hengeres feszültség

kiindulás : feszültségegyenlet : $U_k = U_p + jX_a I_a + jX_s I_a + R_a I_a$

\downarrow
 $R = \emptyset$ elhanyagolás
 U_p -re kifejezve

$$U_p = U_k - jX_a I_a - jX_s I_a$$

- U_k és I_a ismert irányra és nagyságra pontosan.
- U_p + Bevezetők
- Áramfázor induktív jellegű fogyasztókat töpláb generátort jellemzi.

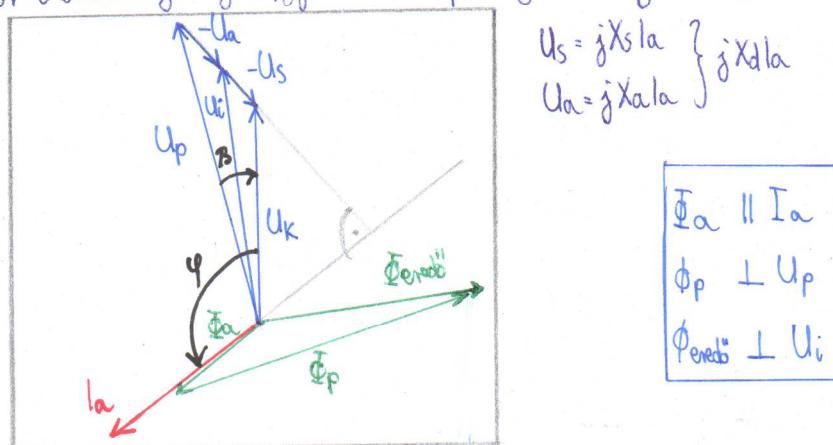

- ① U_k és I_a adott
- ② I_a meghosszabbítjuk, majd U_k -ra merőleges és meghosszabbítjuk
- ③ U_k -ra visszamérjük U_s -t $\rightarrow U_i$
 U_p -ra visszamérjük U_a -t $\rightarrow U_p$
- ④ $\Phi_a \parallel I_a$; $\Phi_p \perp U_p$; $\Phi_{end} \perp U_i \rightarrow$ fluxusokat megkapjuk

β szög : nyomatéki vagy terhelési szög

ϕ szög : fázisszög

A nyomaték és a felvett/leadott teljesítmény számítása.
A terhelési szög fogalma

hengeres forgatás

nagy hatalások következében a vektorok elhanyagolásával

$$\sum P_{\text{verzteség}} = 0 ; \quad R_a = 0 ; \quad X_d = X_s + X_a$$

$$P_{\text{mech}} = P_{\text{elekt}} = P_{\text{eloszt}} = 3 U_k I_a \cos \varphi$$

a sincron gép fazorábrájából indulunk ki. \rightarrow szögfüggvények felírása

$$|U_p \sin \beta| = |X_d \cdot I_a \cdot \cos(\pi - \varphi)|$$

$$U_p \sin \beta = X_d I_a \cos \varphi$$

$$\frac{U_p \sin \beta}{X_d} = I_a \cdot \cos \varphi$$

$$\underbrace{\frac{U_p \sin \beta}{X_d}}$$

teljesítmény

nyomaték

$P_{\text{mech}} = 3 U_k I_a \cos \varphi = 3 U_k \frac{U_p \sin \beta}{X_d}$	
$M = \frac{P_{\text{mech}}}{\Omega_0} = \frac{3p}{\omega_1} \frac{U_k U_p}{X_d} \sin \beta = M_b \cdot \sin \beta$	

ahol Ω_0 a forgatás mechanikai fordulatszáma $\rightarrow \Omega_0 = \frac{w_1}{P}$

ahol β a terhelési szög : pólus és kapocsfeszültség közötti szög

$\beta > 0$: motoros üzemállapot

$\beta < 0$: generátoros üzemállapot

Statiszta stabilitás; szinkronos nyomaték hangeres fogyasztó 3 fázisú szinkrongép

Szinkron gép nyomatéka


$$M = \frac{3p}{\omega_1} \frac{U_k U_p}{X_d} \sin \beta$$

A munkapont stabil, ha kis kitérést követően a gép visszatér a régi állapotába.

A munkapont labilis, ha kis kitérést követően a gép nem tér vissza eredeti állapotába.

Statiszta stabilitás : lassú változások esetén követelmény

Dinamikus stabilitás : gyors változások esetén követelmény

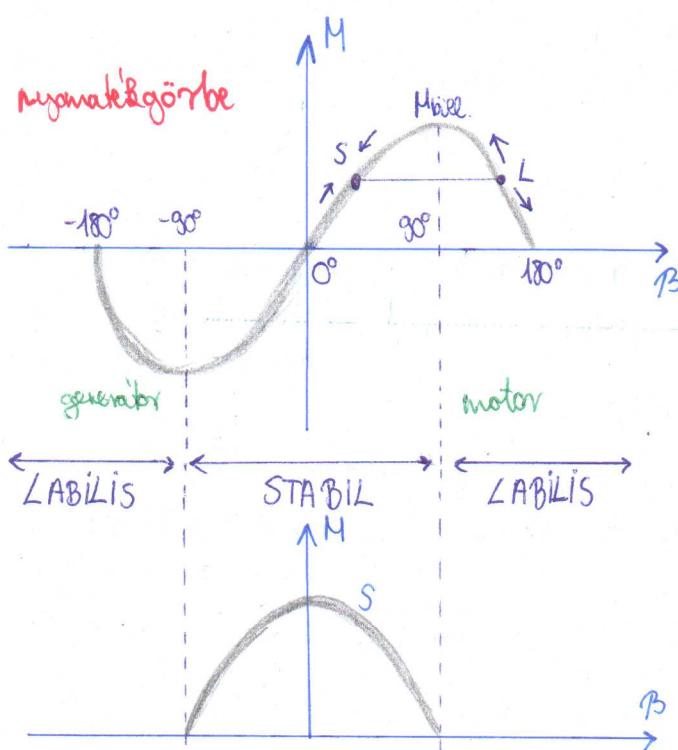

$$S = \frac{\partial M}{\partial \beta} \quad \text{szinkronos nyomaték}$$

Szinkronos nyomaték ~ visszatérítő nyomaték : $S = \frac{\partial M}{\partial \beta} = M_b \cdot \cos \beta$

$\beta = 0^\circ$ -nál max. értékű

$\beta = 90^\circ$ -nál zérus értékű

majd negatívra válik.

- β terhelési szög; U_p és U_k között
- nyomatékgörbe statikusan stabilis
- szakasz a motoros és generátoros billenő nyomatéka között található
- S munkapont : statikusan stabil
- L munkapont : statikusan labilis
- statiszta stabilitás határai
 $\beta = \pm 90^\circ$

A dinamikus stabilitás határa mindenkor nagyobb mint a statisztikus stabilitás határa, mivel a szinkron gép jól bírja a gyors változásokat.

Térhelyettesítés | Szinkronozás | hengeres forgórészű 3 fázisú szinkrongép

Szinkronozás

A szinkron gépek általában párhuzamosan vannak kapcsolva a hálózathoz.



ezt nevezik sík-szinkronozásnak (párhuzamos kapcsolás)



feltételei

azonos frekvencia

azonos fázisrend

azonos feszültség-amplitúdó


megfelelő fázisfeszültségek közötti fázisnagy szövök.

U_h és U_p szinuszos görbék
essenek egybe.

A hajtó gőzturbina a generátort szinkron fordulatra hozza

A hálózat feszültségét és a gép kapasztifeszültségét illeszteni kell hálózatra kapcsolás esetén.

Térhelyettesítés

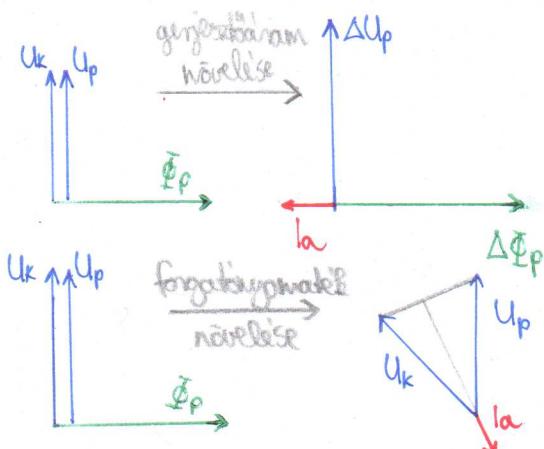

(Kapacitív módus)
generátorának növeljük → szinkron gép módos feljárásához később szolgáltatni a hálózathoz. → szinkron gép szinkron generátori állapota

nyomatékot növeljük → szinkron gép által csalóplált vagy felbőlt villamos teljesítményt váltotta lehatályba.

forgórész egységeinek

módos feljárásához a generátorának tudjuk váltotta lehatályba

hatásos feljárásához a tengelyen bevitt nyomatékkel tudjuk váltotta lehatályba

a mechanikai → villamos energiaátalakítás az armatúrában folyik le.


a generátor tekercesbe betaplált villamos energia teljes egészében Joule hőre alakul.

forgórész generátorának növeljük → kapacitív módos → módos feljárás lehatályba

nyomatékot növeljük → hatásos feljárásához növeljük → hatásos feljárás lehatályba

Villamos energiaátalakítás az armatúrában folyik le.

Generátor tekercesbe betaplált villamos energia teljes egészében Joule hőre alakul

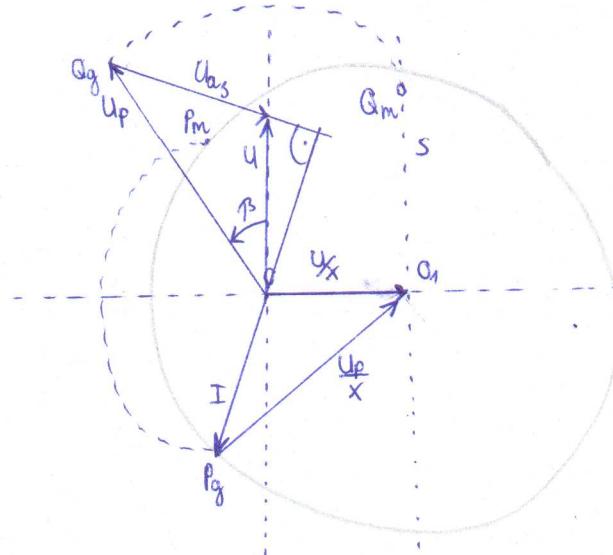

$$U_k = U_p + jX_d I_a$$

$$I_a = \frac{U_k}{jX_d} - \frac{U_p}{jX_d}$$

A horizontális és függőleges színkör reaktancia fogalma | Rovább pólusú 3 fázisú színkörkelep


A póluskerelek horizontális és függőleges színkörben előáll a feszesség → mágneses ellenállás előáll a 2 irányban



A horizontális és függőleges színkörben, azokhoz tartozó reaktancia előáll

$$\text{horizontális: } X_d : L_d$$

$$\text{függőleges: } X_q : L_q$$

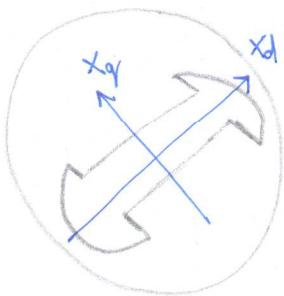

Fázorábra szereke

Kialló pólusú 3f szinkron gép


U_p -ből indulunk ki

R -et elhanyagoljuk.

Szent merőt 2 részre bontjuk: $U_s = jX_S I$

$$X_H = X_h + X_S$$

$$X_R = X_R + X_S$$

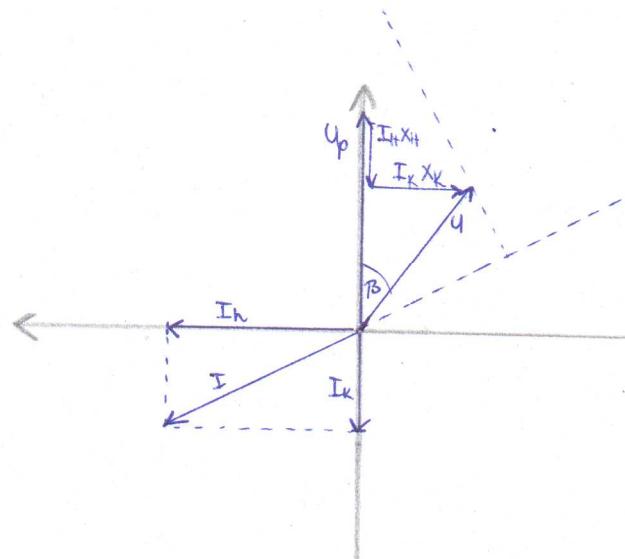

Aszinkron gépek

Működési elve

Működési elve és jellegzetes tulajdonságai

$$\text{frekvenciafeltétel : } \omega_3 = \omega_m + \omega_r$$

ω_3 : állóáramra

ω_m : forgórész

ω_r : forgórészen indukált rotoráramok körfrekvenciája

- frekvenciafeltétel minden mechanikai fordulatszámra kiélegítő
- véges rotorellenállással átlagos nyomaték lejtésére fejlesz a színkör fordulatot kivéve.
- lehet motor - generator - felk : ω_m és ω_3 relatív értéktől függően

állósz → hálózati feszültség felvezetőitől

↓ indukálás

forgórész → feszültséghatások

- álló és forgórészáramok szimmetrikus áramrendszert alkotnak.
- forgórész áramok is léteznek egy forgásmenőt.

állósz forgásmereje a forgórészen indukálással áramot hoz létre.

az indukált forgórész áramok a forgásmenővel forgórész nyomatékot hoznak létre.

színkör forgási nem lehetséges, ekkor nincs forgórész indukálás

álló és forgórészmenő a légsíben eredő merővégéig eggyel

együttes forgási feltétele az álló forgórész polárszám eggyel

A forgórészmenő az
állóárammal minden
fordulatszámra együtt
forg

Szlip : csúszási, lemaradási frekvencia

forgórész sebessége erre a fordulatszámra látják a merőt elhaladni

$$s = \frac{n_2}{n_1} = \frac{f_2}{f_1}$$

A gép $f_1 \rightarrow f_2$ frekvenciabálto

indukálás feltétele : $n < n_1$: forgórész < állóáramra

forgórész merője együtt forg az állósz merővel (2 összekapcsolt polárisrendszer)


forgórész frekvencia nagyságát annak lemaradására tekints meg

↓

2 merő mindig együtt egyső sebességgel forg
közösön helyezik valóban a terheléssel

Az áram mindig lesik a feszültséglez fejére, mivel a gép magának áramát a transzformátorhoz hasonlóan mindig a hálózat fedeli

Felépítése

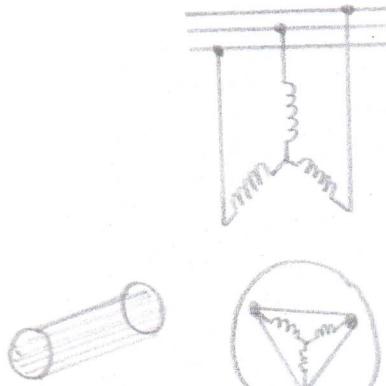

állószék (3f) a haladóra van kötve

indításkor külső ellenállásba \rightarrow csúszásgünűs
 fénymotor (3f) tekerkelet } üzem közben a fénymotor rövidszert
 fénymotor hálózás: } \rightarrow 3f rövidszert fekvenivalással helyettesítjük
 rövid + rövidszers gyűrűk
 galvanikusan nem vezetünk áramot

Gerjesztések egyensúlyának törvénye

Eredmény a gerjesztések egyensúlyának törvénye

$$\bar{\Theta}_1 + \bar{\Theta}_2 = \bar{\Theta}_m \approx \bar{\Theta}_0$$

stator rotor

A Szlip és szlippfrekencia fogalma

Szlip: csatlakozási, lemaradási frekvencia
 fénymotoroknál erre a frekvenciaszintig tart a menet elhaladni

$$s = \frac{n_2}{n_1} = \frac{f_2}{f_1} \quad (\text{pólusaink egységes})$$

Feszültség és áram átfelékel számítása, Impedanciaik redukálása

$$\text{Impedanciaik redukálása: } Z' = n_Z \times Z \quad , \text{ ahol } n_Z = \frac{m_1 (\xi_1 N_1)^2}{m_2 (\xi_2 N_2)^2}$$

Forgórések indukált feszültség és szónasi reaktanciájának vizámitása.

A forgórések feszültség - egyenlete - Frequencia hatás az állórétegre

$$U_{i,2} = 4,44 f_2 \Phi_2 N_2 \frac{1}{\text{m}} \rightarrow 4,44 s f_1 \Phi_2 N_2 \frac{1}{\text{m}} \quad \text{indukált feszültség}$$

$$X_{S2} = 2\pi f_2 L_{S2} \rightarrow s X_{S2} (f_1) \quad \text{szónasi reaktancia}$$


$$U_k'(s) = s U_{2,i} + R_2' I_2' + j s X_{S2}' I_2' = 0 \quad \text{feszültségegyenlet}$$

$$f_2 \rightarrow f_1 = \frac{f_2}{s} \quad \text{frekvenciatransformáció}$$

Helyettesítő Kapsolás

Számítása. A mechanikai ellenállás fogalma és vizámitása. Paraméterek v.e.-ben

$$U_{i,2} + \frac{R_2'}{s} I_2' + j s X_{S2}' I_2' = 0 \quad U_{i,2} = U_{i,1}$$


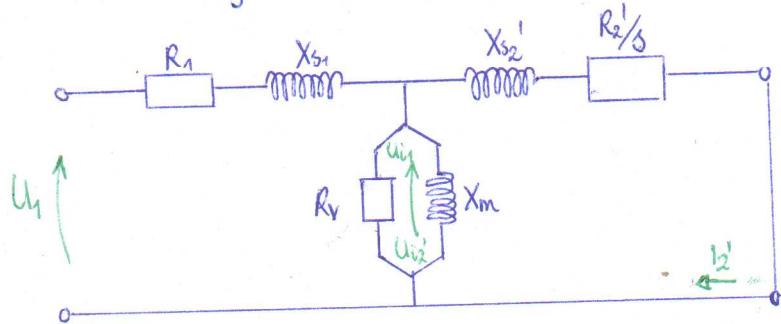


$$\frac{R_2'}{s} = R_2' + R_2 \cdot \frac{1-s}{s} = R_2' + R_m' \quad \text{ahol } R_m' \text{ a mechanikai ellenállás}$$

Rm' : tengelyen leadott teljesítményt

R2' : forgórések fekvésükre vonatkozó

Energia mérleg. Teljesítmények és a nyomaték számítása

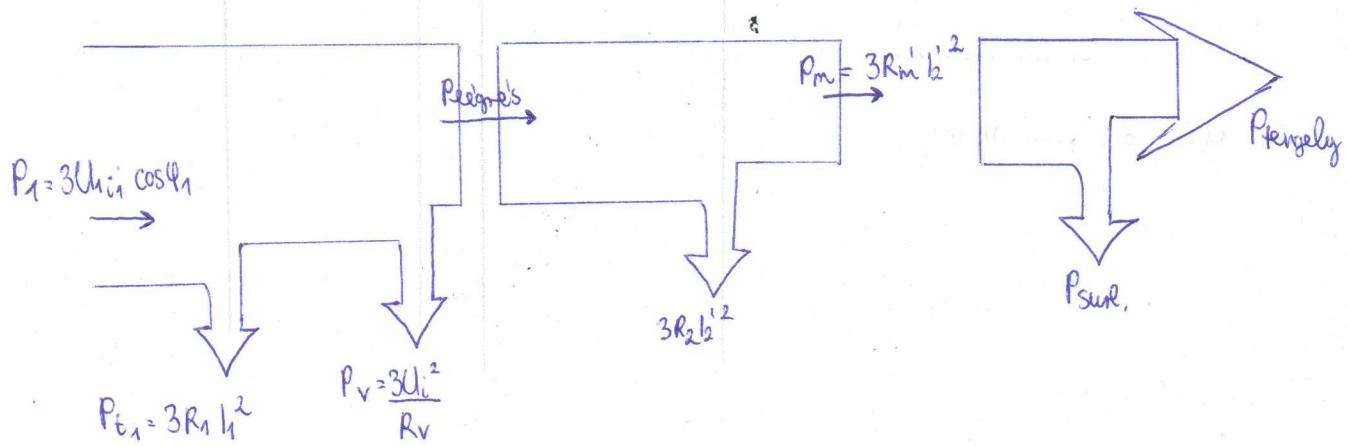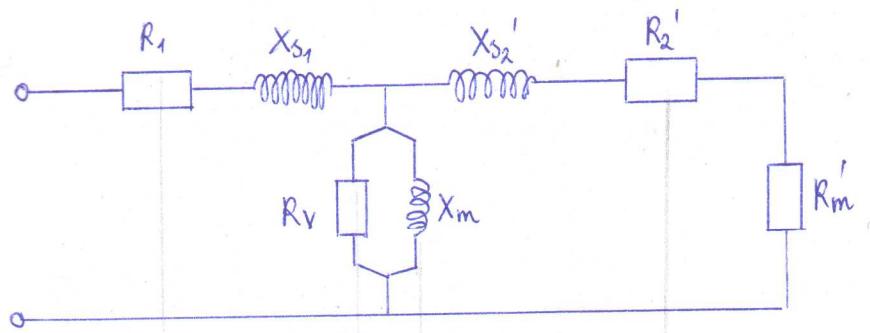


fogásrész variszansereiget sokszor elhangzogoljuk

$$P_m = (1-s) Pe$$

$$\text{nyomaték a tengelyen : } M = \frac{3}{\Omega} \frac{R_2'}{s} I_2'^2$$

$$M = \frac{P_m}{\Omega} = \frac{(1-s)Pe}{(1-s)\Omega} = \frac{Pe}{\omega_1} = p \frac{Pe}{\omega_1}$$

Teljesítmények. Áram munkadiagram. Származtatása. Fellegzési pontjai.

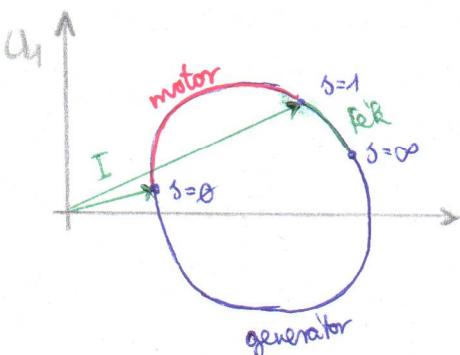

X_s : A kör átvételejét a számos rezitancia határozza meg
 R : A pontok helyét az ellenállások szabják meg

Az áramdiagram a kör és a színkála együtt

Üresjárási és az $s=0$ pont ^(szinkron): fő ugyanaz

Tördelzési pont az $s=1$ pont: forgószög nyugodt indulási helyzet

A felvett primer teljesítményt I_1 hataros összetevője: körönnek a visszakötől mentő félrúgája (feszítések)
hataros teljesítmény: visszakötésen keresztül: felvett teljesítmény zérus.

legnagyobb teljesítmény: zérus vonala az $s=0$ és $s=\infty$ pontokat köti össze
 $\rightarrow M=0$ nyomaték zérus vonala


mechanikai teljesítmény: $s=0$ és $s=1$ pontokat összekötő egyenes zérus vonala
 $P_m = 0$, mech. telj. zérus vonala

szabadlási terhek: P_m -el II
 fordulatszámfüggő

leadott teljesítmény: $P_2 = P_m - P_S$

váverezés: üresjárási áram hataros összetevője jellemzi


Nyomatéki jelleggörbe. Származtatás. Billenő M és s. Kloss formula

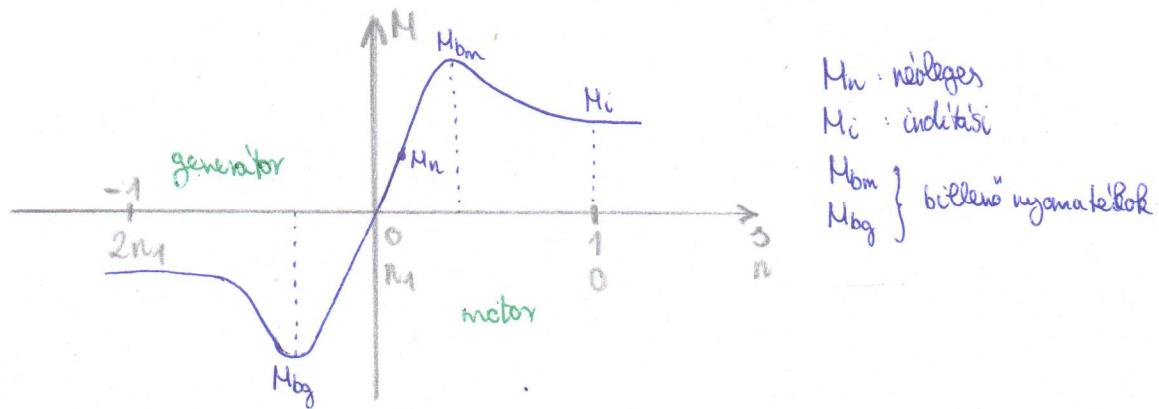

Származtatás: Kördiagramból származtatjuk ki. : $M(n)$ és $M(s)$

billenő nyomaték : maximális nyomaték, gép nyomatékgörbe statikusan stabilis és labilis rezonanciát valánthja el. generátoros billenő nyomaték nagyobb mint a motoros

mechanikai jelleggörbe

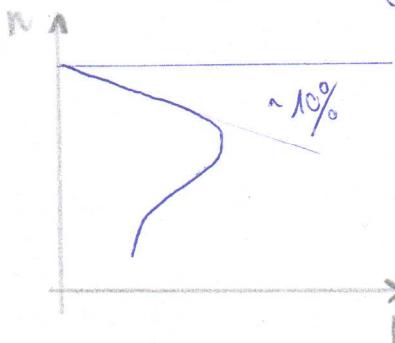

- üzemű tartományban az aszinkron gép fordulatszámához
- üresjárótól a névleges terhelésig a gép fordulatszámát seholgy szabálytalakban.


Kloss formula

$$\frac{M}{M_b} = \frac{2}{\frac{s}{s_b} + \frac{s_b}{s}}$$

$$s_b = \frac{R_2}{X_S}$$

Stabilita's


Statibus stabilitatis

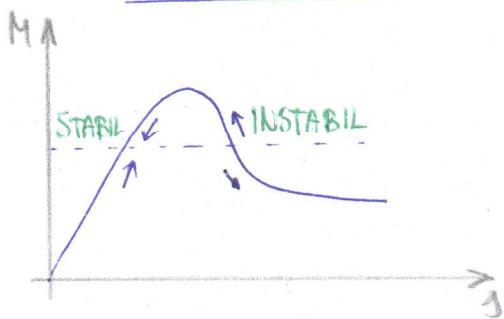

$$\begin{aligned} \text{stabil} &: s \leq s_b \\ \text{labil} &: s > s_b \end{aligned}$$

Indítási állapot, áram, nyomás, indítóellenállás

probléma: indítási áram nagy ($5 \sim 10$)
indítási nyomások kicsi

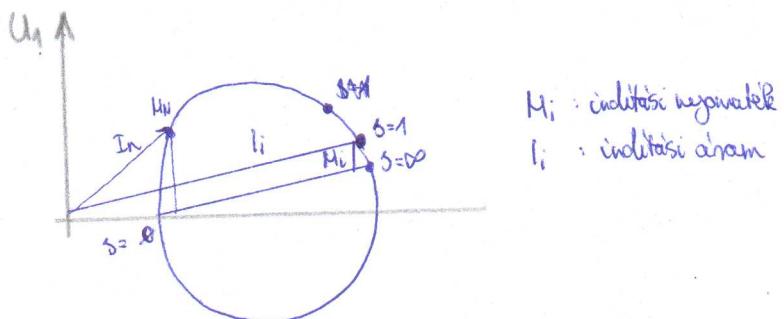

$$\text{Civitogyrus g} \ddot{o} \text{p} : \frac{R_1}{S} = \frac{R_2 + R_k}{S^*} \rightarrow M_i^* = M_b \text{ ha } S^* = 1$$

$R_K = 4R_x$ ellenállás fell a forgószárba beiktatni

ellenállás beiktatása módszert a nyomásteleki görbület

M. no^u

Mb allandö

Kalická's forgóréssű gép indítás : csillag } állórész → indításiam csökken elony
üzem : delta } → indításiugamik csökken hártya

nagyméretű verető → áramkörönök → forgóréz R++, X_S--, erőt

\downarrow \downarrow
|-- M_i++

Fordulatszám Szabályozás

$$n_1(1-s) = \frac{f_1}{p}(1-s) = n$$

- ① f_1 : primer frekvencia változata ~ primer áramindugó
- ② s : szlipváltottatás : bárkiad Laponkai's
- ③ p : polusszám : poluszámváltozó gépekből